

Лаборатория тестирования автозапчастей AUTO PARTS TESTING LABORATORY

г. Санкт-Петербург, ИП Иванов Ю.А., ИНН:780450062342, ОГРНИП: 318784700402308, ОКВЭД: 71.20, 71.20.3, тел.+7 (911) 943-62-22, www.expert009.ru, email: aptl009@mail.ru

Акт исследования № /16

_	_	_		_		_	_	_	_	_	_	2016	Г.
•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•		

г.Санкт-Петербург

Проведение проверки качества товара поручено эксперту Иванову Юрию Александровичу, имеющему образование по специальности «Эксплуатация автомобильного транспорта», аккредитованному в системе экспертов Союза Потребителей России в области автотехнической экспертизы со специализациями: - «Исследование технического состояния транспортных средств, их частей, узлов,

- «Исследование технического состояния транспортных средств, их частей, узлов агрегатов», сертификат № 111.
- «Экспертиза материалов, веществ и изделий», сертификат № 205.
- «Товароведческая экспертиза со специализацией: экспертиза транспортных средств, их частей, узлов, агрегатов», сертификат N = 660.

Внесён в Реестр экспертов Союза потребителей России.

Эксперт имеет «Удостоверение № 782400195575», выданное ФГБОУ ВПО «СПбГТЭУ» о дополнительной профессиональной подготовке со специализацией: «Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров. Проведение экспертизы согласно требованиям № 44-Ф3 от 05.04.2013».

Предъявленная для проведения исследований деталь: «Ремкомплект ГРМ», произв. Renault, кат. номер 130C17480R - 1 к-т., б/у.

Заявленный покупателем недостаток: «...так как не фиксируется пружина на ролике натяжителя...».

Эксперту представлены копии документов:

- 1.1. Копия накладной №...... от2016г. на 1 листе.
- 1.2. Копия заявления покупателя от2016г. на 1 листе.

1. Осмотром деталей установлено:


- Комплект ремня грм предоставлен в заводской оригинальной упаковке.
- На крепежном кронштейне ролика имеется заводским образом изготовленное обозначение изготовителя Gates и каталожный номер 8200908180.
- Пошипник ролика натяжителя проворачивается на своей оси свободно, без заеданий *исправен*.
- Механизм взведения пружины ролика работает *штатно* ход пружины равномерный, усилие сжатия пружины до 5.0-6.0 кгс *исправен*. Исправность механизма натяжения была проверена следующим образом за центральную втулку ролик был зажат в слесарных тисках (полная имитация прижптия ролика к двигателю), затем пружина механизма была взведена несколько раз пружина двигатеся свободно в обе стороны, без заеданий и перекосов. Конструктивно пружина натяжителя удерживает ролик при воздействии (давлении) на него ремня ГРМ. Пружина на ролике никак не фиксируется и занимает штатное положение при натяжении ремня и работе двигателя.

- **2.** Согласно электронной программе Autodata online, установка и регулировка натяжения ремня ГРМ с использованием такого типа ролика натяжителя (касается только автомобилей Renault Logan/Dacia/Sandero с двигателем K7M 710 после 2010 года выпуска) *имеет* особенности, по сравнению с установкой ролика натяжителя «старого» образца далее приведены выдержки из технологии замены ремня ГРМ из программы Autodata online:
- Установите новый ролик натяжителя;
- Наденьте ремень по часовой стрелке, начиная со звездочки коленвала. Убедитесь, что ремень туго натянут между звездочками;
- Поворачивайте ролик натяжителя против часовой стрелки до тех пор, пока выемка не будет *находиться в* 10^0 *за выступом*;
- Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке *не доходя* до ВМТ поршня первого цилиндра;
- Убедитесь, что *метка* на звездочке распредвала *находится на один зуб перед меткой* на крышке головки блока;
- Убедитесь. что метка на звездочке коленвала находится в положении «6 часов»;
- Вставьте установочный штифт коленвала;
- Медленно проворачивайте коленвал по часовой стрелке *до упора щеки* кривошипа в установочный штфт;
- Убедитесь, что установочные метки совмещены;
- Убедитесь, что выемка ролика натяжителя *совмещена* с выступом.

Из вышеуказанной технологии понятно, что установка ролика натяжителя в правильное положение <u>имеет свои особенности</u> и значительно **отмичается** от технологии установки ролика «старого» образца, не имеющего механизма автоматической регулировки натяжения ремня ГРМ. При <u>несоблюдении вышеприведенной технологии</u> произвести правильное натяжение ремня ГРМ **невозможно**.

наклейка на упаковке



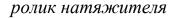





<u>Проведенным исследованием установлено, что исследованный «Ремкомплект ГРМ», произв. Renault, кат. номер 130С17480R</u> — **исправен**, «Недостаток», заявленный покупателем: <u>«...так как не фиксируется пружина на ролике натяжителя...»</u> - связан с ошибками, допущенными при установке комплекта грм на автомобиль.

<u>Дефектов заводского характера (брака)</u> – в комплекте грм **не выявлено**.

Эксперт

/ Иванов Ю.А./