

Лаборатория тестирования автозапчастей AUTO PARTS TESTING LABORATORY

г. Санкт-Петербург, ИП Иванов Ю.А., ИНН:780450062342, ОГРНИП: 318784700402308, ОКВЭД: 71.20, 71.20.3, тел.+7 (911) 943-62-22, www.expert009.ru, email: aptl009@mail.ru

Акт исследования №/18

..... 2018 г.

г.Санкт-Петербург

Исследование провел эксперт Иванов Юрий Александрович, имеющий образование по специальности «Эксплуатация автомобильного транспорта», аккредитованный в системе экспертов Союза Потребителей России в области автотехнической экспертизы со специализациями:

- «Исследование технического состояния транспортных средств, их частей, узлов, агрегатов», сертификат № 111.
- «Экспертиза материалов, веществ и изделий», сертификат № 205.
- «Товароведческая экспертиза со специализацией: экспертиза транспортных средств, их частей, узлов, агрегатов», сертификат № 660.

Внесён в Реестр экспертов Союза потребителей России.

Эксперт имеет «Удостоверение № 782400195575», выданное ФГБОУ ВПО «СПбГТЭУ» о дополнительной профессиональной подготовке со специализацией: «Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров. Проведение экспертизы согласно требованиям № 44-ФЗ от 05.04.2013».

Исследованная деталь: «Привод AUDI A3 II 1.9TDI 2004-2010», произв. SKF, кат. номер VKJC4621 – 1 шт., б/у.

Заявленный покупателем недостаток: «При установке в штатное место и пробной прокрутке на подъемнике обнаружено колебание данного вала…».

Эксперту предоставлены копии документов:

- 1. Копия накладной № от2018г. на 1 листе.
- 2. Копия заявления покупателя от2018г. на 1 листе.

Исследование.

- 1. Внешним осмотром детали установлено:
- Привод предоставлен в заводской оригинальной упаковке.
- В комплект привода входит сам приводной вал в сборе и болт крепления наружного ШРУС. Болт новый закручен однократно.
- На торцевой части болта обнаружен след от нештатного касания им торца оси приводного вала. На внутренней стороне шайбы болта (отлитой заодно с болтом) обнаружены следы прижатия ее к ступице колеса следовательно, болт был штатно закручен на всю свою длину.
- **2.** Сопоставлением с данными программы изготовителя автомобиля VAG ETKA установлено, что на автомобиль покупателя в комплект должен входить болт с длиной резьбовой части **70**мм и 12-гранной головкой. Исследуемый же

болт имеет длину резьбовой части **78**мм и 6-гранную головку, что на **8**мм длинее рассчитанной конструкторами. Из-за такой разницы в длине болтов, при установке привода на автомобиль и затяжке болта, торец его резьбовой части упирается в торец вала, смещая вал и заклинивая подшипник наружного ШРУС, что *вызывает* значительные затруднения в проворачивании ШРУС и вибрацию оси. При провороте наружного ШРУС вручную, внутри него явно ощущаются перекаты, что *указывает* на появившиеся повреждения тел качения или их дорожек в подшипнике ШРУС. По этой причине данный ШРУС *не пригоден* к использованию даже с болтом меньшей длины (штатной – 70мм).

наклейка на упаковке




длина резьбовой части болта





скан из программы изготовителя ЕТКА

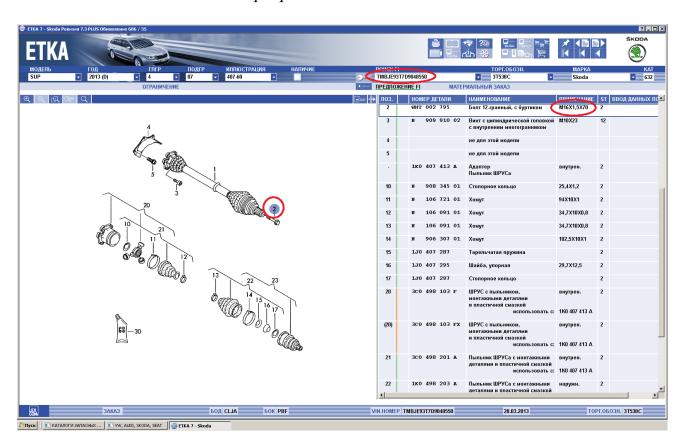

Поскольку у эксперта *не имеется* достоверных данных, какой именно болт был упакован при продаже детали, то эксперт исходит из того, что ему для исследования были предоставлены *именно те* детали, которые входили в комплект при продаже.

При вышеназванных условиях эксперт делает следующий вывод:

Проведенным исследованием установлено, что деталь: «Привод AUDI A3 II 1.9TDI 2004-2010», произв. SKF, кат. номер VKJC4621 — неисправен, не пригоден к использованию по причине повреждения подшипника наружного ШРУС из-за вворачивания болта большей длины, входившего в комплект привода (ошибка вложения на заводе).

Недостаток, заявленный покупателем – присутствует.

Акт проверки качества составлен на 3 (трех) листах.

Эксперт

/Ю.А.Иванов/