


# PROFIPOWER®

## ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

### PHD-980

Артикул E0355

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

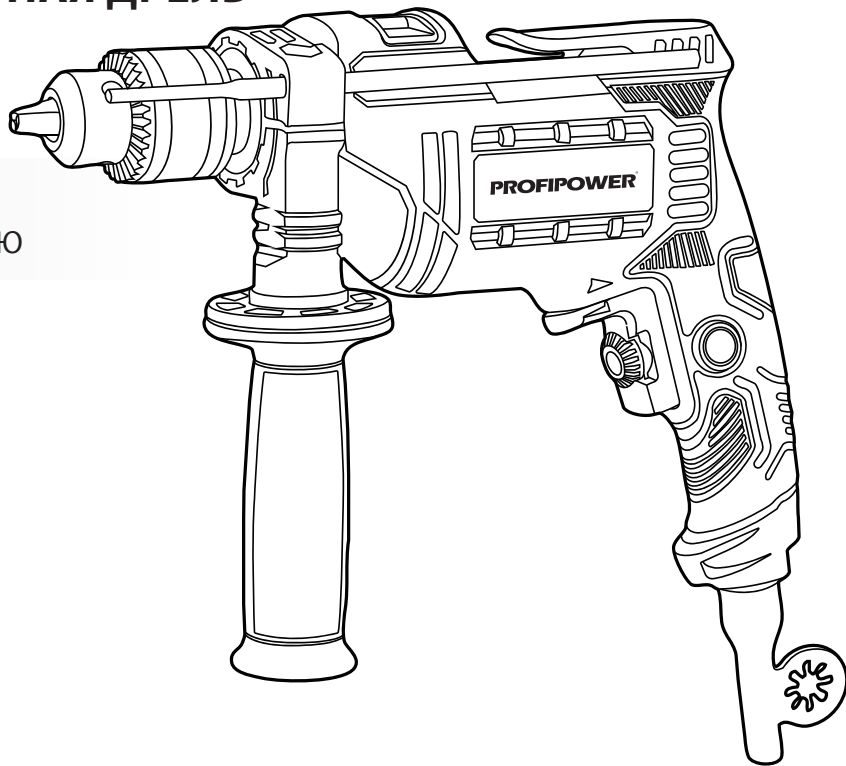

RU-2025-12-02

IP20 □ EAC

Произведено в Китае

<b>1. Описание и работа изделия</b> .....	3	2.17. Перечень критических отказов и ошибочные действия пользователя.....	14
1.1. Назначение .....	3	2.18. Действия пользователя в случае инцидента, критического отказа или аварии.....	14
1.2. Область применения.....	3	<b>3. Техническое обслуживание и ремонт</b> .....	15
1.3. Источник питания .....	4	3.1. Очистка .....	15
1.4. Устройство и работа .....	4	3.2. Обслуживание .....	15
1.5. Внешний вид.....	4	3.3. Заказ запасных частей .....	15
1.6. Комплектация .....	4	3.4. Ремонт .....	15
1.7. Технические характеристики .....	6	3.5. Возможные неисправности и методы их устранения.....	16
1.8. Маркировка.....	7	<b>4. Гарантийное обязательство</b> .....	17
<b>2. Использование по назначению</b> .....	7	<b>5. Срок службы, хранение, транспортировка и утилизация</b> .....	17
2.1. Эксплуатационные ограничения .....	7	5.1. Срок службы изделия.....	17
2.2. Подготовка к работе .....	10	5.2. Хранение.....	17
2.3. Дополнительная рукоятка .....	10	5.3. Транспортировка .....	17
2.4. Ограничитель глубины сверления.....	10	5.4. Утилизация .....	17
2.5. Установка/снятие оснастки .....	10	5.5. Информация для пользователя.....	17
2.6. Включение и выключение.....	10	<b>6. Расшифровка серийного номера</b> .....	17
2.7. Регулировка скорости вращения .....	11	<b>УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ</b> .....	18
2.8. Переключение направления вращения.....	11	<b>УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ГАРАНТИЯ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ</b> .....	18
2.9. Переключение в режим работы "с ударом" .....	12	<b>Перечень проведенных гарантийных ремонтов</b> ..	20
2.10. Работа в режиме "сверление с ударом" .....	12	<b>Для заметок</b> .....	21
2.11. Сверление в кирпиче.....	12	<b>Гарантийный талон</b> .....	22
2.12. Работа в режиме "сверление" .....	12		
2.13. Сверление в дереве.....	12		
2.14. Сверление в металле .....	12		
2.15. Закручивание/выкручивание .....	13		
2.16. Критерии предельных состояний.....	13		

**Уважаемый покупатель!**

Выражаем Вам глубочайшую признательность за приобретение данного инструмента. В комплекте к изделию прилагается инструкция по безопасности и инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию с приложением.

Убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт и всех отрывных талонах на гарантийный ремонт поставлены: штамп магазина, дата продажи и подпись продавца. Перед включением машины внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Изучите требования безопасности и указания по эксплуатации машины.



Предписывающий знак  
работать в защитных очках



Предписывающий знак  
работать в защитных перчатках



Предписывающий знак работать в  
защитных наушниках



Предупреждающий знак  
электрическое напряжение

**1. Описание и работа изделия****1.1. Назначение**

Дрель электрическая ударная PHD-980 предназначена для сверления отверстий в различных материалах (дерево, сталь, кирпич, стекло и т.д.), а также для заворачивания/выворачивания метизов (при установке соответствующих бит).

**1.2. Область применения**

Инструмент предназначен для работы в условиях умеренного климата с диапазоном температур от -10 до + 35 °С и относительной влажностью не более 80%, с отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха. Вид климатического исполнения изделия-УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150- 69 (П 3.2). Корпус изделия обеспечивает защиту инструмента от твердых частиц размером более 12 мм,

но не защищает от воды. Степень безопасности IP20 (МЭК 60529).

### 1.3. Источник питания

Данный инструмент должен подключаться к источнику питания с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на идентификационной пластинке, и может работать только от однофазного источника переменного тока. Изделие имеет двойную изоляцию и может подключаться к розеткам без провода заземления (класс II по электробезопасности ГОСТ Р МЭК 60745-1-2011).

### 1.4. Устройство и работа

Инструмент состоит из электродвигателя, редуктора, помещенного в металлический и полимерный корпус, снабжен металлическим шпинделем для крепления оснастки. Управление производится с клавиши выключателя. Для усовершенствования и повышения качества инструмента, изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию изменения, не влияющие на эффективную и безопасную работу изделия без предварительного уведомления.

### 1.5. Внешний вид

Таблица №1. Устройство инструмента

Наименование	Позиция
Кулачковый (зубчато венцовый) патрон	1
Переключатель режимов сверления	2
Ограничитель глубины сверления	3
Дополнительная рукоятка	4
Основная рукоятка	5
Кнопка Вкл/Выкл	6
Кнопка блокировки	7
Держатель ключа патрона	8

### 1.6. Комплектация

Таблица №2. Комплектация

Наименование	Позиция
Дрель	1 шт
Дополнительная рукоятка	1 шт
Ключ	1 шт
Ограничитель глубины сверления	1 шт
Запасные угольные щетки	2 шт
Коробка	1 шт
Инструкция с гарантийным талоном	1 комплект

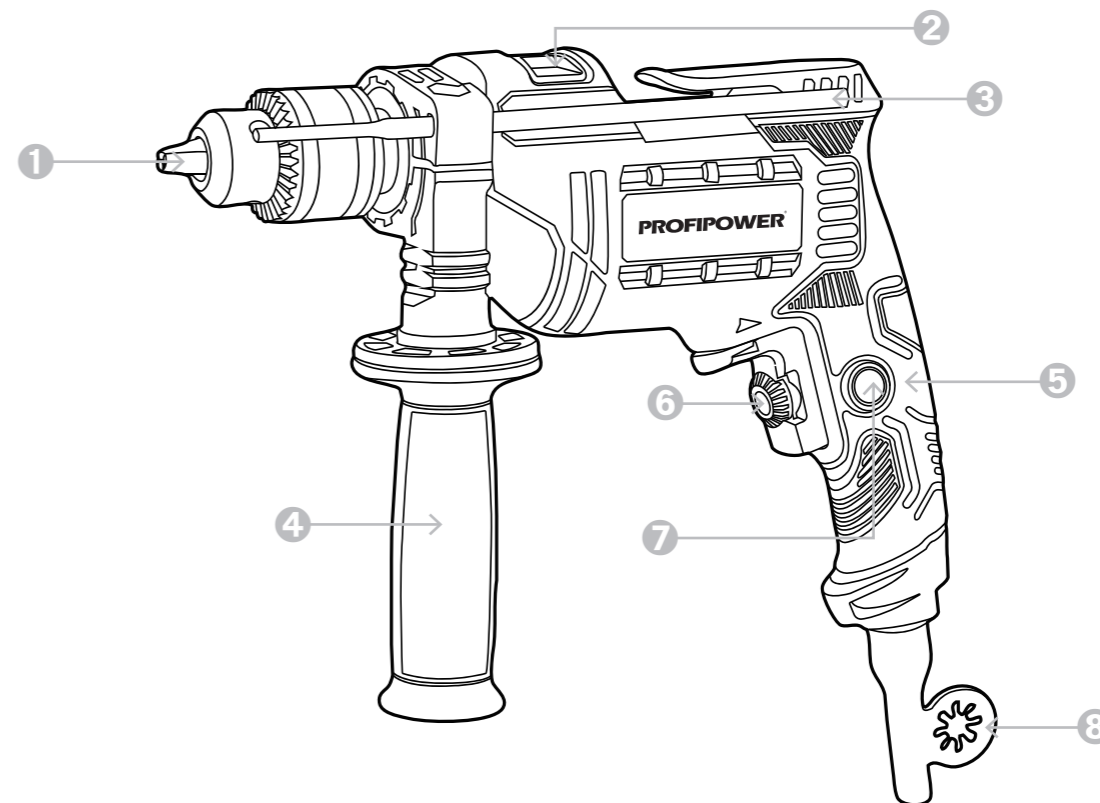


Рисунок 1.5. Устройство инструмента

## 1.7. Технические характеристики

Таблица №3. Технические характеристики

Наименование	Позиция
Модель	PHD-980
Напряжение изделия, В	220
Частота тока, Гц	50
Мощность, Вт	850
Частота вращения шпинделя, об/мин	0-3000
Частота ударов, уд/мин	0-41000
Тип патрона, мм	Кулачковый (зубчато венцовый)
Размер патрона	1.5-13
Макс. диаметр сверления (кирпич), мм	13
Макс. диаметр сверления (дерево), мм	35
Макс. диаметр сверления (металл), мм	13
Наличие реверса	есть
Наличие удара	есть

## 1.8. Маркировка

Маркировка инструмента на корпусе изделия включает: наименование (тип, марка, модель), артикул изделия и товарный знак; наименование страны изготовления; дату изготовления (месяц и год); серийный номер изделия; единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза; номинальное напряжение в вольтах (В); номинальная частота в герцах (Гц); выходная мощность в ваттах (Вт); код IP согласно ГОСТ 14254; класс электрооборудования по способу защиты от поражения электрическим током согласно ГОСТ Р МЭК 536. Маркировка на упаковке изделия включает: наименование, артикул изделия и товарный знак; наименование страны изготовления; единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза; номинальное напряжение в вольтах (В); номинальная частота в герцах (Гц); выходная мощность в ваттах (Вт); код IP согласно ГОСТ 14254; класс электрооборудования по способу защиты от поражения электрическим током согласно ГОСТ Р МЭК 536; наименование и контактные данные изготовителя; наименование и контактные данные импортера.

## 2. Использование по назначению

### 2.1. Эксплуатационные ограничения

**ВНИМАНИЕ!** Электроинструменты являются оборудованием повышенной опасности. Пользуясь электроинструментом, чтобы не подвергаться опасности поражения током, травмы или возникновения пожара, следует строго соблюдать следующие основные правила техники безопасности. Прочитайте и запомните эти указания до того, как приступите к работе с электроинструментом. Храните указания по технике безопасности в надёжном месте.

#### Безопасность на рабочем месте:

- Держите рабочее место в чистоте и хорошем освещении. Загромождённые или тёмные зоны повышают риск несчастных случаев
- Не используйте электроинструменты в взрывоопасной атмосфере, например, в присутствии горючих жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пары или пыль
- Держите детей и посторонних на расстоянии при работе с инструментом. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля над инструментом

## Электробезопасность:

- Штекер инструмента должен соответствовать розетке. Никогда не изменяйте штекер. Не используйте переходники с заземлёнными (тремя контактами) инструментами. Неизменённые штекеры и соответствующие розетки уменьшают риск поражения током.
- Избегайте контакта с заземлёнными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, кухонные плиты и холодильники. Существует повышенный риск поражения током, если ваше тело заземлено.
- Не подвергайте инструмент воздействию дождя или влаги. Попадание воды внутрь инструмента увеличивает риск поражения электрическим током.
- Не используйте шнур неправильно. Никогда не используйте шнур для переноски, вытаскивания из розетки или ношения инструмента. Держите шнур подальше от источников тепла, острых краёв и движущихся частей. Повреждённые или запутанные шнуры увеличивают риск поражения током.
- При работе на улице используйте удлинитель, предназначенный для наружного применения. Использование подходящего кабеля уменьшает риск поражения электрическим током.
- Если работа во влажных условиях неизбежна, ис-

пользуйте цепь с УЗО (GFCI). Применение устройства защитного отключения снижает риск поражения током.

## Личная безопасность:

- Будьте внимательны, следите за своими действиями. Не используйте электроинструмент, если вы устали или находитесь под воздействием алкоголя, наркотиков или медикаментов. Момент невнимательности может привести к серьёзным травмам.
- Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Используйте маску от пыли, нескользящую обувь, каску и защиту слуха, если это необходимо.
- Предотвращайте непреднамеренное включение. Убедитесь, что выключатель в положении «выкл.», прежде чем подключать к источнику питания или поднимать инструмент. Перенос инструмента с пальцем на выключателе или подключение к сети при включённом инструменте может привести к несчастному случаю.
- Удалите регулировочные ключи и гаечные ключи перед включением инструмента. Ключ, оставленный на вращающейся части инструмента, может привести к травме.
- Не теряйте равновесие. Всегда стойте устойчиво. Это обеспечивает лучший контроль над инстру-

ментом в непредвиденных ситуациях.

- Одевайтесь соответствующе. Не носите свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда или длинные волосы могут попасть в движущиеся детали.

## Использование и уход за электроинструментом:

- Не перегружайте электроинструмент. Используйте инструмент, соответствующий выполняемой задаче. Правильно подобранный инструмент выполняет работу лучше и безопаснее, если используется в пределах его мощности и назначения.
- Не используйте инструмент, если выключатель не работает. Любой инструмент, который нельзя включить или выключить с помощью выключателя, опасен и должен быть отремонтирован.
- Отключайте инструмент от источника питания перед выполнением любых регулировок, заменой аксессуаров или хранением. Такие меры предосторожности уменьшают риск случайного включения инструмента.
- Храните электроинструменты вне досягаемости детей и не допускайте к ним лиц, не знакомых с инструментом или настоящими инструкциями.
- Электроинструменты опасны в руках неопытных пользователей.

- Следите за состоянием инструмента. Проверяйте наличие перекосов, заеданий движущихся частей, повреждений деталей и любых других неполадок, которые могут повлиять на работу инструмента. При обнаружении неисправностей инструмент необходимо отремонтировать до дальнейшего использования. Многие несчастные случаи происходят из-за плохо обслуживаемых инструментов.
- Используйте инструмент, принадлежности и насадки строго в соответствии с настоящими инструкциями, учитывая рабочие условия и выполняемую задачу.
- Применение инструмента не по назначению может привести к опасным ситуациям.

## Обслуживание:

- Проводите обслуживание электроинструмента у квалифицированного специалиста, используя только идентичные запасные части.
- Это обеспечит сохранение безопасности и надёжности инструмента.
- Следуйте инструкциям по смазке и замене принадлежностей.
- Держите рукоятки сухими, чистыми и свободными от масла и жира.

## 2.2. Подготовка к работе

Перед подключением инструмента к электросети убедитесь, что напряжение сети соответствует требованиям, указанным в данном руководстве. Проверьте целостность розетки, вилки и шнура питания. Если вы используете удлинитель, убедитесь, что шнур питания предназначен для электроинструмента.

## 2.3. Дополнительная рукоятка

Перед работой всегда устанавливайте дополнительную рукоятку на дрель и держите дрель крепко обеими руками. Дополнительная рукоятка вращается относительно обеих сторон, что позволяет легко держать дрель в любой из позиций.

Для изменения положения дополнительной рукоятки ослабьте рукоятку против часовой стрелки, поверните рукоятку до желаемой позиции и затяните рукоятку по часовой стрелке.

## 2.4. Ограничитель глубины сверления

Ограничитель глубины сверления используется для сверления отверстий одинаковой глубины. Ослабьте винт фиксации ограничителя и вставьте ограничитель в отверстие на зажиме дополнительной рукоятки. Отрегулируйте ограничитель глубины сверления до желаемой глубины и затяните винт фиксации.

## 2.5. Установка/снятие оснастки

Установите патрон сверло или бит. Вращая патрон рукой против часовой стрелки (на откручивание) или по часовой стрелке (на закручивание), установите необходимый диаметр отверстия под используемую оснастку.

Убедитесь в отсутствии перекосов и люфтов инструмента (пробным включением).

Установите ключ для патрона в одно из гнезд головки патрона и крепко затяните оснастку.

Для снятия сверла установите ключ в любое из трёх отверстий и поверните ключ против часовой стрелки.

## 2.6. Включение и выключение

Для включения инструмента нажмите на курковый переключатель №6 (рис. 2.6.). Скорость инструмента повышается путём увеличения давления на курковый переключатель. Отпустите переключатель для остановки.

При непрерывной эксплуатации нажмите на курковый переключатель №6, затем нажмите кнопку блокировки №5 (рис. 2.6.). Для остановки инструмента из заблокированного положения полностью нажмите курковый переключатель №6, затем отпустите его.

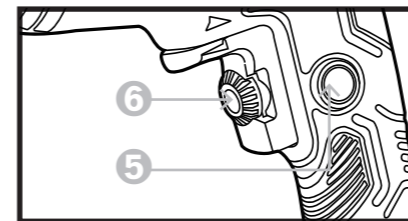


Рисунок 2.6. Включение и выключение

## 2.7. Регулировка скорости вращения

Вращением регулятора оборотов в сторону «+» (на увеличение) или «-» (на уменьшение) установите необходимый (в зависимости от предстоящей работы) максимум частоты вращения изделия (рис. 2.7.). Сверление дерева производите при меньшей частоте вращения, металла — при большей.

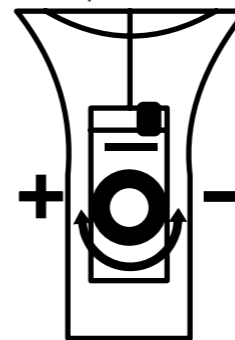


Рисунок 2.7. Регулировка скорости вращения

## 2.8. Переключение направления вращения

Дрель имеет реверсивный переключатель для изменения направления вращения.

Переведите рычаг реверсивного переключателя в положение «B» (сторона B), (рис. 2.8.) для вращения по часовой стрелке или в положение «A» (сторона A), (рис. 2.8.) для вращения против часовой стрелки.

Пользуйтесь реверсивным переключателем только после полной остановки инструмента. Изменение направления вращения до полной остановки инструмента может привести к его повреждению.

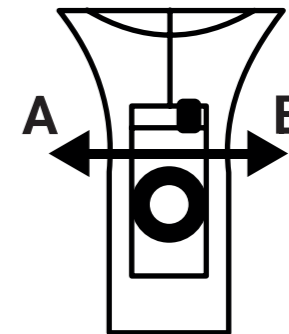


Рисунок 2.8. Переключение направления вращения

**2.9. Переключение в режим работы "с ударом"**

Для сверления с ударом установите переключатель режима работы в положение «сверление с ударом». Запрещается переключение режима работы до полной остановки патрона.

При переключении убедитесь, что переключатель переключено полностью.

**2.10. Работа в режиме "сверление с ударом"**

Режим сверления с ударом не является основным режимом работы. В данном режиме возможен повышенный нагрев редуктора, что при длительном использовании может привести к выходу из строя инструмента.

Режим сверление с ударом используется для сверления гранита, кирпича и т.д. Для режима сверление с ударом используются сверла с твердосплавным наконечником. Не применяйте большое давление, когда отверстие становится забитым. При глубоком отверстии периодически извлекайте сверло из отверстия на холостом ходу для удаления каменной пыли.

**2.11. Сверление в кирпиче**

Для сверления кирпича используются сверла с твердосплавным наконечником. При сверлении кирпича образуется много пыли.

Рекомендуется использовать специальные насадки, позволяющие подключить пылесос.

**Внимание!** Запрещается использовать реверс под нагрузкой в режиме сверления с ударом.

**2.12. Работа в режиме "сверление"**

Режим сверление используется для сверления древесины, металла, пластика и т.д. Для режима сверления используются сверла из закалённого металла.

При глубоком отверстии периодически извлекайте сверло из отверстия на холостом ходу для удаления стружки.

**2.13. Сверление в дереве**

При сверлении в дереве наилучшие результаты достигаются при использовании сверл для дерева, оснащённых направляющим винтом. Направляющий винт упрощает сверление, удерживая сверло в обрабатываемой детали.

**2.14. Сверление в металле**

Для предотвращения скольжения сверла при начале сверления сделайте углубление с помощью кернера и молотка в точке сверления. Вставьте острие сверла в выемку и начните сверлить. При сверлении металлов используйте смазку для резки. Исключение составляют чугун и латунь, которые необходимо сверлить насухо. Нанесите всю необходимую разметку на обрабатываемую заготовку/поверхность.

Установите наконечник сверла в заранее намеченное

место для сверления, включите электроинструмент и начинайте работу, не прилагая большого давления на электроинструмент.

Время от времени рекомендуется извлекать сверло и освобождать отверстие от стружки и пыли. При сверлении металлов, чтобы сверло не скользило, рекомендуется сделать углубление при помощи кернера и молотка, затем вставить в углубление сверло и, не прилагая больших усилий, начинать сверление. При сверлении в металле правильно выбирайте обороты двигателя. Чем больше диаметр сверла, тем меньше должны быть обороты двигателя.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** вращение в обратную сторону помогает освободить сверло при заклинивании и извлечении из отверстия.

Чрезмерное нажатие на инструмент не ускорит сверление. На самом деле, излишнее давление только повредит наконечник вашего сверла, снизит производительность инструмента и сократит срок его службы. Когда просверливаемое отверстие становится сквозным, включённый инструмент и сверло воздействуют значительной силой. Крепко удерживайте инструмент и будьте внимательны, когда сверло начинает проходить сквозь обрабатываемую деталь. Всегда закрепляйте небольшие обрабатываемые детали в тисках или подобном зажимном устройстве.

**2.15. Закручивание/выкручивание**

Для закручивания крепёжного изделия переведите переключатель направления вращения в крайнее левое положение, для выкручивания — в крайнее правое, соответственно.

Установите наконечник биты в шлиц крепёжного элемента патрона, включите электроинструмент и начинайте работу с умеренным давлением на электроинструмент.

**2.16. Критерии предельных состояний**

Критерием предельного состояния являются следующие случаи:

1. Перетёрт или повреждён электрический кабель зарядного устройства.
2. Поврежден корпус изделия.
3. Нарушение электрической изоляции.
4. Отсутствие фиксации оснастки.
5. Не работает выключатель.
6. Отказ работы одной или нескольких функций.
7. Появление дыма или запаха гари.
8. Появление при работе инструмента резких посторонних звуков или сильной вибрации.

В силу технической сложности изделия, все критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к разделу

«Возможные неисправности и методы их устранения» или в специализированный сервисный центр.

### 2.17. Перечень критических отказов и ошибочные действия пользователя

Запрещается дальнейшая эксплуатация инструмента при выявлении следующих признаков.

1. Не использовать с поврежденным корпусом или поврежденным выключателем.
2. Не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия.
3. Не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде).
4. Не включать при попадании воды в корпус.
5. Не использовать при сильном искрении.
6. Не использовать при появлении сильной вибрации.

Если Вам что-то показалось ненормальным в работе изделия, немедленно прекратите его эксплуатацию.

### 2.18. Действия пользователя в случае инцидента, критического отказа или аварии

При возникновении инцидента, критического отказа или аварии следует незамедлительно остановить работу с инструментом, обесточить, обратиться в сервисную службу, действовать по указаниям службы сервиса, если таковые поступили, и не допускать людей к работе с инструментом.

## 3. Техническое обслуживание и ремонт



Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.

Для обеспечения качественной работы постоянно содержите электроинструмент и вентиляционные щели в чистоте.

### 3.1. Очистка

Все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус инструмента должны быть очищены от пыли и грязи. Протрите инструмент чистой тканью или продуйте сжатым воздухом при низком давлении. Очищайте устройство после каждого применения. Следует регулярно очищать инструмент влажной тканью с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте моющие средства или растворители. Они могут повредить пластиковые компоненты корпуса. Не допускайте проникновение воды во внутреннюю часть инструмента.

### 3.2. Обслуживание

Обслуживание инструмента должно быть выполнено только квалифицированным персоналом уполномоченных сервисных центров. Обслуживание, выполненное пользователем, может стать причиной

поломки инструмента и травм. Используйте только рекомендованные сменные расходные части, насадки, аксессуары.

### 3.3. Заказ запасных частей

При заказе запасных частей укажите следующую информацию: -модель или тип инструмента; -артикул инструмента; -серийный идентификационный номер инструмента; номер необходимой запасной части по схеме детализации.

### 3.4. Ремонт

Ремонт инструмента выполняется только квалифицированным персоналом уполномоченных сервисных центров. Используйте только рекомендованные запасные части.

### 3.5. Возможные неисправности и методы их устранения

Таблица №4. Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Инструмент не включается	Неисправен выключатель или другая электродеталь	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Неисправен электродвигатель	
Инструмент не работает на полную мощность	Низкое напряжение	Проверьте напряжение в сети
	Неисправен электродвигатель или другая электродеталь	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Заклинивание в редукторе	
Инструмент перегревается	Вентиляционное отверстие засорено	Прочистите вентиляционное отверстие
	Интенсивный режим работы, работа с максимальной нагрузкой	Измените режим работы, снизьте нагрузку
	Недостаток смазки, заклинивание в механизме	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
Инструмент выключился во время работы	Заклинивание инструмента	Освободите инструмент
	Неисправен выключатель или другая электродеталь	Обратитесь в сервисный центр для ремонта

### 4. Гарантийное обязательство

При покупке изделия проверьте его исправность и комплектность, оформите гарантийный талон должным образом. Вы можете ознакомиться с правилами гарантийного обслуживания в гарантийном талоне.

### 5. Срок службы, хранение, транспортировка и утилизация

#### 5.1 Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 5 лет при соблюдении требований данной инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию. При полной выработке ресурса инструмент утилизировать в соответствии с установленными правилами в государствах Таможенного союза. Применение отслужившего инструмента по иному назначению запрещено!

#### 5.2. Хранение

Хранить в сухом месте вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей. При хранении избегать резкого перепада температур. Подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150.

### 5.3. Транспортировка

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке. Подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150.


### 5.4. Утилизация

Отслужившие свой срок инструменты, аккумуляторы принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую утилизацию отходов. Технические жидкости и смазки, неисправные детали следует утилизировать как специальные отходы. Не выбрасывайте инструменты в бытовой мусор!

### 5.5. Информация для пользователя

Информация о стране происхождения указана на корпусе изделия и в приложении. Производитель: YONGKANG BT TOOLS CO., LTD. Ионганг БТ Тулз Ко., Лтд., Чжэцзян, КНР.

### 6. Расшифровка серийного номера

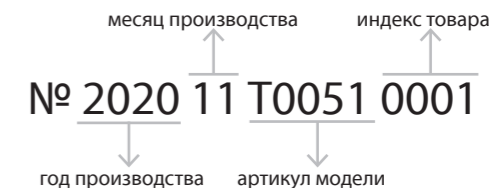

## УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийные условия составлены на основе действующего законодательства РФ: Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 М 2300-1 (ред. от 18.07.2019) и ч. ст. 454-491 Гражданского кодекса РФ». Гарантия предоставляется только Потребителю, который приобрел Товар исключительно для личных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Гарантией предусматривается бесплатный ремонт или замена дефектных запасных частей в гарантийный период. Гарантия не распространяется на компоненты, подверженные нормальному износу и разрушению. Гарантия не предусматривает удовлетворение дополнительных претензий, обязательств по возмещению прямого или косвенного ущерба, убытков или затрат, понесенных вследствие использования или неиспользования инструмента в каких бы то ни было целях. Срок гарантии на инструмент 12 месяцев. Замена неисправных деталей инструмента в период гарантийного срока не устанавливает нового гарантийного срока на инструмент или на замененные детали. Срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в гарантийном ремонте. Срок гарантии начинается со дня передачи Товара Потребителю. Для подтверждения даты покупки необходимо полностью

оформить гарантийный талон (с датой и штампом торгующей организации) и сохранить документы, подтверждающие дату и место покупки. Гарантийный ремонт осуществляется только уполномоченными Сервисными центрами. Для установления гарантийного случая техническое освидетельствование инструмента производится только в уполномоченных сервисных центрах. Решение о полной замене инструмента или проведения гарантийного ремонта остается за службами сервиса. Доставка товара в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет. Инструмент предоставляется в ремонт в чистом виде, в полном комплекте.

## УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ГАРАНТИЯ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

1. При отсутствии в талоне на гарантийный ремонт даты продажи, или чека, или печати магазина, или подписи продавца гарантийный срок исчисляется с даты выпуска машины.
2. При попытках проведения не уполномоченными лицами или организациями технического обслуживания, регулировок, ремонта или модификации инструмента.
3. В случае самостоятельной замены или потери каких-либо деталей.
4. Неисправности инструмента, возникшие вследствие

использования не оригинальных запасных частей и комплектующих.

5. На повреждения, возникшие при использовании инструмента не по назначению или при работе с нагрузками, превышающими конструктивные возможности инструмента.

6. На дефекты повреждения бензоинструмента, возникшие в результате применения неправильно приготовленной или некачественной топливной смеси.

7. Незначительное отклонение от заявленных свойств инструмента, не влияющее на его ценность и возможность использования по назначению.

8. На недостатки вышедших из строя вследствие нормального износа, деталей, комплектующих и сменных приспособлений, расходных материалов, приспособлений (угольных щёток, свечей зажигания, приводных ремней и колес, цанги, гайки и фланцы крепления, патроны, подошвы, пильные цепи, звёздочки, шины, ножи, пилки, абразивы, сверла, буры, лески для триммера, ручные стартеры, воздушные, масляные и топливные фильтры, ленты тормоза, храповые механизмы, пружины).

9. На недостатки, возникшие вследствие эксплуатации неисправного инструмента.

10. При наличии механических повреждений, дефектов, вызванных действием агрессивных среды высоких температур, повышенной влажности, коррозией,

вызванных сильным загрязнением, попаданием в инструмент инородных тел, воды и грязи, механические повреждения (трещины, сколы, повреждение шнуров электропитания и т.д.).

11. Нарушение правил использования по назначению, правил транспортировки, хранения, воздействия третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), воздействий иных посторонних факторов и при нарушении пользователем технических требований инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ 13109-97, либо низкого качества масел и топлива для бензоинструмента.

12. На технические жидкости и смазку, масло.

13. На техническое обслуживание Товара (регулировка, чистка, смазка, промывка и прочий уход).

14. Повреждение контрольных этикеток и пломб.

15. Гарантия не распространяется на сменные принадлежности (аксессуары и оснастка), на быстроизнашивающиеся детали, а также на индивидуальную упаковку изделия (коробку, кейс).

16. Продолжительность гарантийного ремонта в авторизованных сервисных центрах импортера до 30 дней (за исключением времени доставки)

---

**PROFIPOWER<sup>®</sup>**

[www.profipowers.ru](http://www.profipowers.ru)